

Prezados Refrigeristas,

Informamos que nos modelos de Condicionadores de Ar **60000 PFM5 / PQFM5** e **36000 PFM5 / PQFM5**, em que for constatado a **falta de alimentação na contatora da unidade condensadora**, recomendamos proceder conforme exposto abaixo:

Verifique se as tensões de **24V (Fio marrom – PCI conector CN14)** e **14V (Fio branco - PCI conector CN2)** estão presentes nos conectores da placa principal da unidade evaporadora:




# TREINAMENTO AR-CONDICIONADO

2023

Verifique se as ligações na PCI principal da unidade evaporadora não estão com a ligação dos transformadores invertidos.

## Ligação Errada

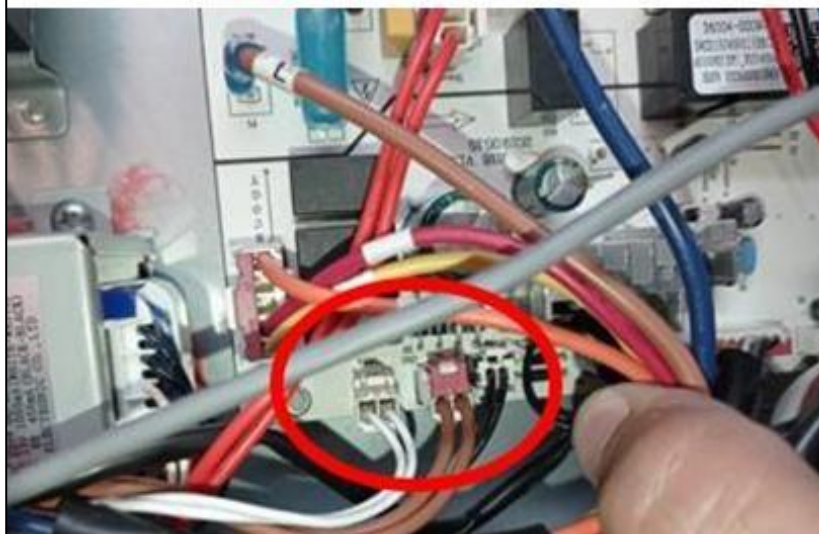

Caso seja constatado a ligação invertida do produto, realizar a correção da ligação do produto.

## Ligação correta

