

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

BT- EL_21-011.REV.2	60000PFM5 PQFM5 e 36000PFM5 PQFM5 - NÃO LIGA COMPRESSOR
---------------------	---

Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos modelos de Condicionadores de Ar **60000 PFM5 / PQFM5 e 36000 PFM5 / PQFM5**, em que for constatado a **falta de alimentação na contatora da unidade condensadora**, recomendamos proceder conforme exposto abaixo:

Verifique se as tensões de **24V (Fio marrom – PCI conector CN14)** e **14V (Fio branco - PCI conector CN2)** estão presentes nos conectores da placa principal da unidade evaporadora:



BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

Verifique se as ligações na PCI principal da unidade evaporadora não estão com a ligação dos transformadores invertidos.



Caso seja constatado a ligação invertida do produto, realizar a correção da ligação do produto.



Em caso de dúvidas, acesse <http://treinamento.britania.com.br>
ou abra um chamado no Help-Desk.
Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.
Joinville, Março de 2021.