

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

BT-LB_24-029.REV.1 | CERVEJEIRA PCV142 – NÃO LIGA

Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos atendimentos da **CERVEJEIRA PCV142P** onde existir reclamação de “**NÃO LIGA**” o defeito pode estar sendo ocasionado por falha do CAPACITOR EC4 da PCI FONTE


Para resolução do defeito é necessário a troca do capacitor de **35V 470uF** por um capacitor novo de **50V 470uF**.

Ressaltamos que nos pedidos do item **745053 PCI FONTE JC-95-P KB-5152 V3.0 CERVEJEIRA PCV142P** o posto poderá receber o capacitor para reparo da placa.

Afim de agilizar o atendimento, o componente também pode ser consumido do estoque do Posto ou comprado em mercado local, e o custo do item pode ser lançado na OS como “Custos adicionais”.

Também é possível solicitar o componente na OS para envio:

726893 - CAPACITOR FIXO ELETROLITICO 470uF 50V PTH

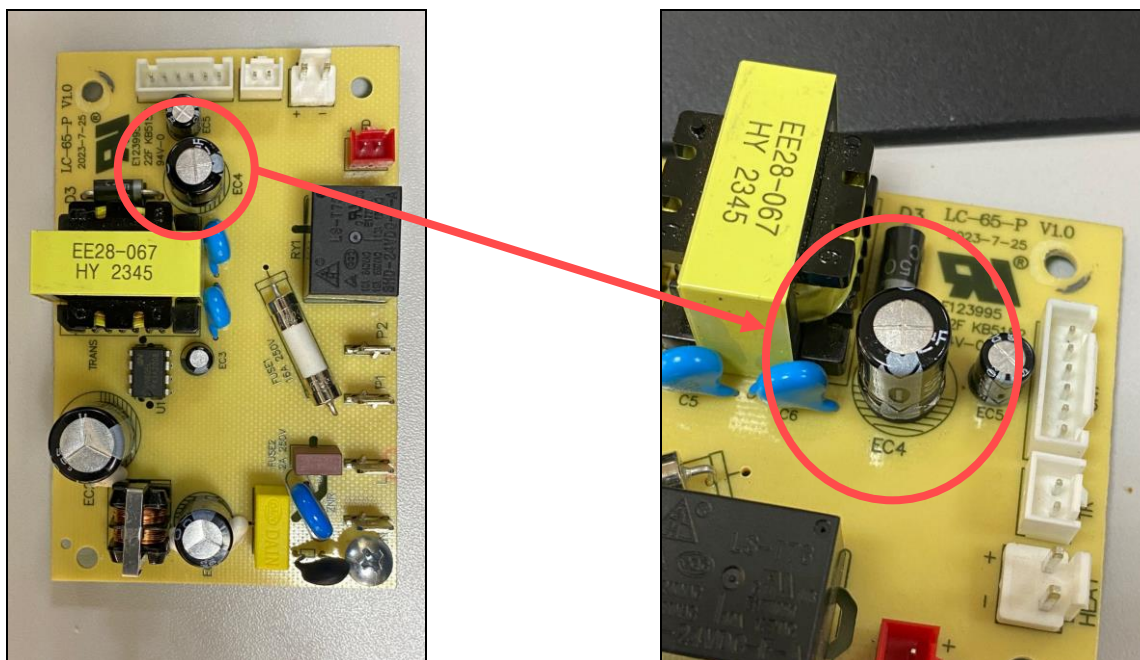

Atentar-se a polaridade do capacitor, a faixa clara com o simbolo de negativo deve ficar alinhado com a area rasurada indicada na placa, a inversão da polaridade irá causar falha no funcionamento.

Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.

Joinville, Janeiro de 2025.