

**BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO**

**BT-LB\_24-024.REV.0 | ERRO F8 - ARCON PAC60000 ICFM16 E ICQFM16**


Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos atendimentos dos Produtos **ARCON PAC60000 ICFM16** e **ICQFM16** em que ocorrerem reclamações referente a **ERRO F8** (falhas no controle elétrico do ar-condicionado - falha de comunicação entre a PCI Driver e o Módulo Inverter), deverá ser verificado o procedimento abaixo para efetuar o reparo:

- 1- Verificar a fiação de ligação entre as placas da Unidade Condensadora (externa):  
**Erro F8 desapareceu? – Sim → Liberar produto. Se Não → Seguir passo 2;**
- 2- Substituir PCI Driver:  
**Erro F8 desapareceu? – Sim → Liberar produto – Se Não → Seguir passo 3;**

**744817** - PCI DRIVER HL180CH-LNSU-10083085 "QF" AR COND PAC60KIC**QFM16** EXT

**744798** - PCI DRIVER HL180CH-LNSU-10083088 "F" AR COND PAC60KIC**FM16** EXT

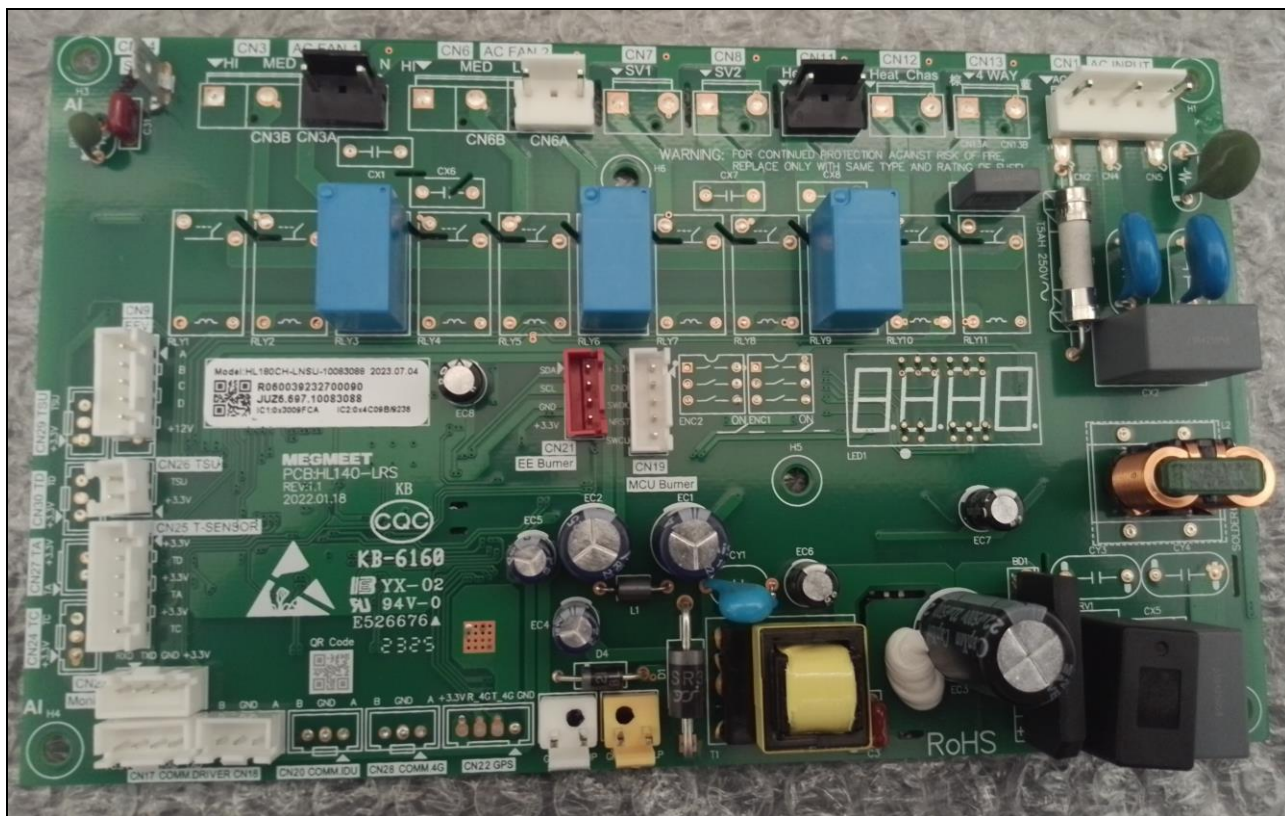

**BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO**

- 3- Substituir Módulo Inverter:  
**Erro F8 desapareceu? – Sim → Liberar produto**

**744799** - MODULO INVERTER AR COND PAC6KICFM16-ICQFM16 EXT



*Em casos de dúvidas técnicas sobre o produto entrar em contato com o **Suporte Técnico***

***Fábrica via: Chamado no Help-Desk, WhatsApp (41) 9 8406-4446***

*Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.*

*Joinville, Novembro de 2024.*