

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO


BT- EL_21-014.REV.0	ARCON PAC30000FM9 / QFM9 – NÃO DESLIGA MOTOR VENTILADOR NO CONTROLE REMOTO
---------------------	--

Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos modelos de Condicionadores de Ar **30000 FM9 / QFM9**, em que for constatado que o **Motor Ventilador da Unidade Externa não Desliga no controle remoto**, recomendamos proceder conforme exposto abaixo:

Verifique se as ligações dos bornes da unidade externa não estão com a ligação invertida, conforme abaixo:



LIGAÇÃO INCORRETA NO BORNE 1L

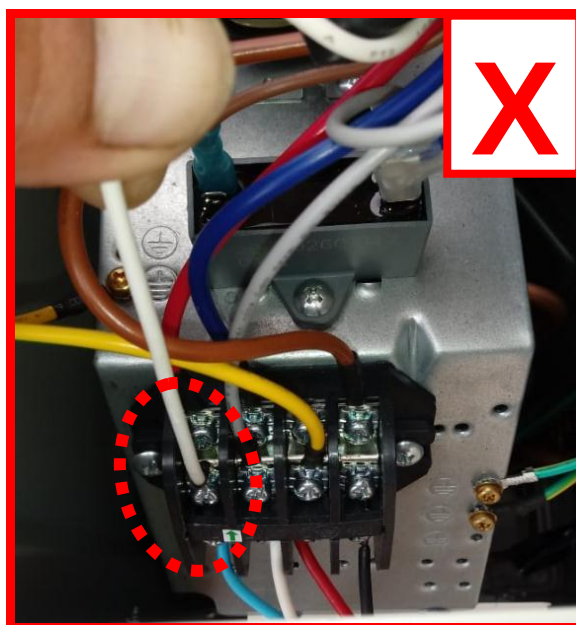

Caso seja constatado a ligação invertida no produto, realizar a correção da ligação conforme diagrama elétrico abaixo:

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO

LIGAÇÃO CORRETA NO BORNE 4L1

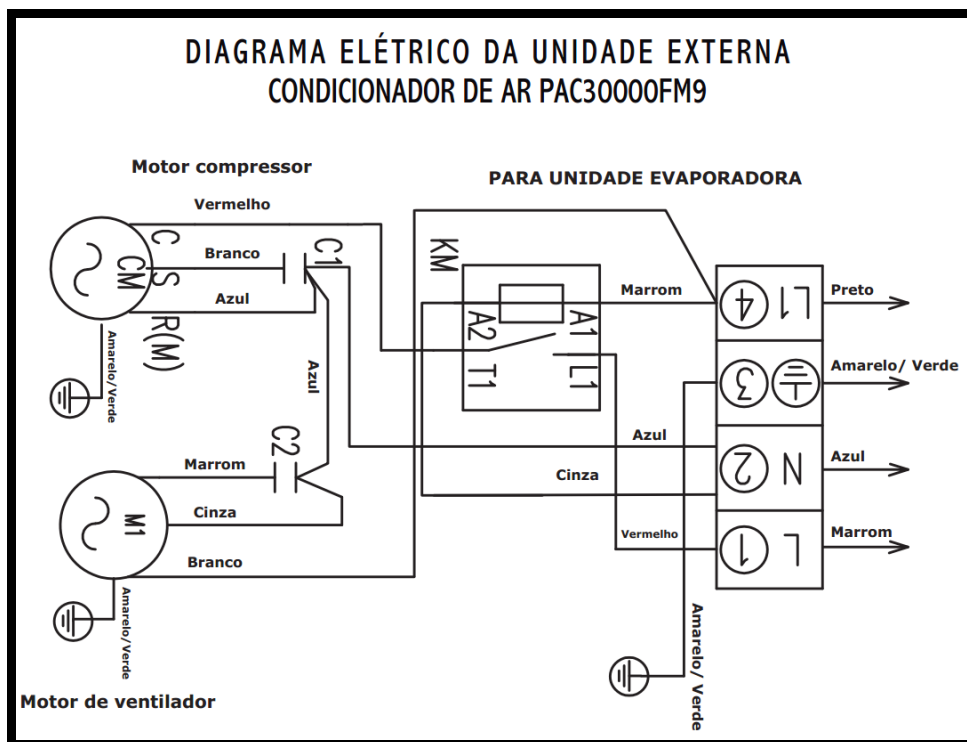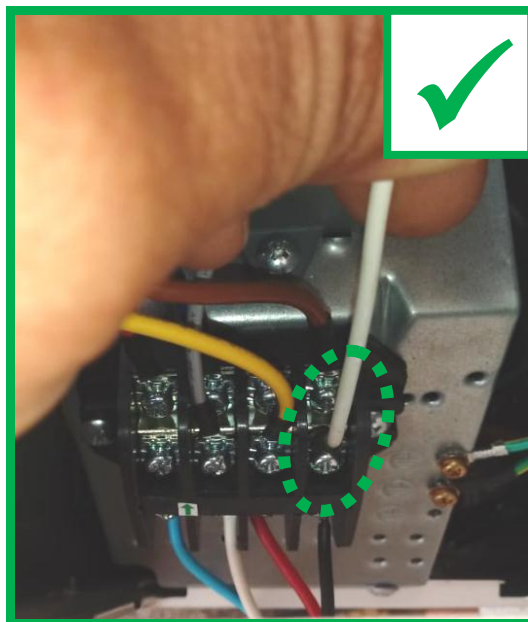

Em caso de dúvidas, acesse <http://treinamento.britania.com.br>
ou abra um chamado no Help-Desk.
Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.
Joinville, Março de 2021.