

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO


BT-LB_24-026.REV.0 | LAVA E SECA PLS11 – CONTAGEM TRAVADA

Prezados Postos Autorizados,

Informamos que nos atendimentos das **LAVA E SECA PLS11** onde existir reclamação de “**CONTAGEM TRAVADA EM 0:01**” ou “**NÃO FINALIZA O CICLO E NÃO LIBERA PORTA**” o defeito pode estar sendo ocasionado por falha no sensor de temperatura do duto de secagem.

Ao apresentar falha, o produto pode entender que está aquecido e entra em modo de resfriamento, travando a porta e a contagem.

Neste caso deve-se proceder com a troca da **FIACÃO**, onde os sensores vão montados:

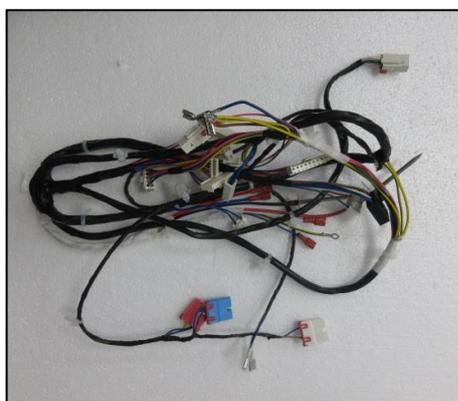

744056	FIACAO INTERNA MONT LAVA E SECA PLS11T V.C
Onde Usa	Versões
PLS11B	C e D
PLS11T	B e C
PLS11A	A
PLS11C	A

733450	FIACAO INTERNA MONT LAVA E SECA PLS11B
Onde Usa	Versões
PLS11B	A e B
PLS11T	A

Em casos de dúvidas técnicas sobre o produto entrar em contato com o **Suporte Técnico**

Fábrica via: Chamado no Help-Desk, WhatsApp (41) 9 8406-4446

Elaborado pela Engenharia Eletro e Depto. de Assistência Técnica.

Joinville, Dezembro de 2024.